## **TOSHIBA**

管理番号	検査項目	掲載日
3-A-5	ブレーキパッドの残存厚みの判定基準 (SPACEL-GR)	2013-09-17

## 1. 適用

適用を表1に示します。

表 1 適用表

	X :: Z/IX		
巻上機型式	ブレーキ型式		
TMLG06シリーズ	TMBG06A1#		
TMLG10シリーズ	TMBG1OA1#		

#: ブレーキモデルチェンジ記号A. B. C・・・

尚、 TMLG06AT1、 TMLG06A1など型式の展開をTMLG06 シリーズと総称しています。 TMLG10シリーズについても同様です。

## 2. 検査方法

クラッチ式のブレーキを採用しています。ブレーキの概略図を図1に示します。

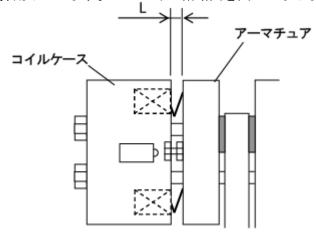


図1. ブレーキ概略図

- (1) ブレーキ保護カバーを外してください(※1)
- (2) ライニング間の隙間 (L) 確認し、表2により判定を行ってください。要重点点検の範囲となった場合は、重点点検を実施し巻上機 (ブレーキユニット) の交換準備を行ってください。要是正の範囲となった場合は、速やかに巻上機 (ブレーキユニット) の交換してください。
- (3) 各部測定終了後、確実に復帰してください。

※1 ブレーキカバーはかご側カバー(SW有りの方)のみ取り外し、壁側カバー(SW無しの方)は取り外さないこと。万が一取り外した場合は壁側(SW無しの方)のカバー取付ボルトにネジロック(スリーボンド製 嫌気性封着剤1324N)を塗布し、再取付をすること。

## 3. 判定基準

表 2. 判定基準

24   166 Til -15	ブレーキ型式	測定寸法 L mm					
苍上機型式		初期	指摘なし	要重点点検	要是正		
TMLG06 シリーズ	TMBG06A1A	L<(0. 60) <u>%</u> 2	L<0.85	0. 85≦L<0. 9	0. 9≦L		
TMLG10 シリーズ	TMBG10A1A						

※2 測定寸法Lの初期の値は参考値を示しています。